

Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 2

121510242610005

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



18.03.2015

Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Дом с деревянной резьбой

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

до 1917 г.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
	+	

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
+		

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- Постановление Правительства Республики Марий Эл "О мерах по дальнейшему обеспечению сохранности историко-архитектурных памятников Республики Марий Эл" № 382 от 03.09.1992 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Горького, д. 25

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом с деревянной резьбой» расположен по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Горького, д. 25 (местоположение дано согласно Постановлению Правительства Республики Марий Эл от 03.09.1992 № 382 «О мерах по дальнейшему обеспечению сохранности историко-архитектурных памятников Республики Марий Эл»).
 Обозначение части границы Описание прохождения части границы от точки до точки
 1 2 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 14,00 м
 2 3 граница, поворачивая на 272 градуса, идет в юго-западном направлении на протяжении 9,65 м
 3 4 граница, поворачивая на 269 градусов, идет в северо-западном направлении на протяжении 13,85 м
 4 1 граница, поворачивая на 270 градусов, идет в северо-восточном направлении на протяжении 9,46 м
 Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом с

деревянной резьбой», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Горького, д. 25 Обозначение характерных точек Координаты поворотных точек (МСК 12) X Y T1 364779.71 1271371.98 T2 364774.70 1271385.05 T3 364765.80 1271381.33 T4 364770.93 1271368.47

- Приказ Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл "Об утверждении границ территории и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения "Дом с деревянной резьбой" № 185 от 09.10.2017 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

- градостроительное положение жилого дома, построенного в I четверти XX века (до 1917 года), ориентированного северо-восточным фасадом на улицу Горького и участвующего в формировании градостроительного ансамбля этой улицы; - объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане двухэтажного пятистенного сруба, рубленного с остатком, с габаритными размерами 13.3х8.15 (м); - конфигурация, габариты, оформление и характер заполнения оконных проемов здания; - композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая резные наличники окон, декорированный резной венчающий карниз по северо-западному, северо-восточному, юго-восточному фасадам и резные подшивные доски; - конструкции капитальных стен из бревен диаметром до 30 см, перекрытий (деревянные балочные перекрытия).

- Приказ Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения "Дом с деревянной резьбой" № 415 от 02.10.2013 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

- Постановление Правительства Республики Марий Эл "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения "Дом с деревянной резьбой" (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Горького, д. 25), режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" № 111 от 14.03.2018 г.

Всего в паспорте листов

4

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Главный специалист-эксперт		Стародубцева Елена Александровна
должность	подпись	инициалы, фамилия



22 . 07 . 2024

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)



Фото 1. ОКН «Дом с деревянной резьбой». Вид на главный фасад с северо-востока. Отсутствует информационная надпись объекта культурного наследия, следы увлажнения и загнивание древесины в чашках соединения бревен, под оконными проемами, в карнизной части; водосточные желоба, трубы и водосборные воронки утрачены.



Фото 2. ОКН «Дом с деревянной резьбой». Вид на главный фасад с севера. Отсутствует информационная надпись объекта культурного наследия, отмостка отсутствует, водосточные желоба, трубы и водосборные воронки утрачены.



Фото 3. ОКН «Дом с деревянной резьбой». Вид на главный фасад с востока.

Отсутствует информационная надпись объекта культурного наследия, на локальных участках разрушение кирпичной кладки цоколя, отмостка отсутствует, выполнено усиление юго-восточной стены при помощи установки вертикальных деревянных сжимов, загнивание, следы увлажнения и загнивание древесины в чашках соединения бревен, под оконными проемами, в карнизной части; нарушение конопатки стен, следы ремонта конопатки монтажной пеной.

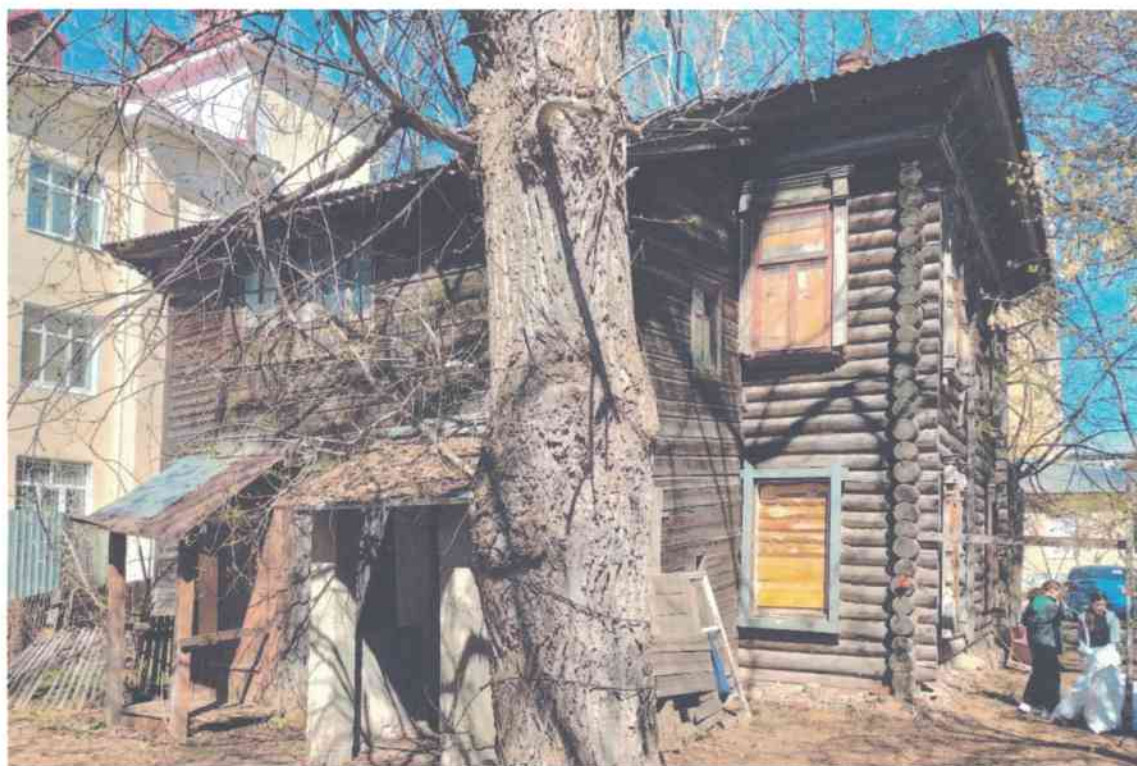


Фото 4. ОКН «Дом с деревянной резьбой». Вид на главный фасад с юга.

На локальных участках разрушение кирпичной кладки, роль отлива выполняла стяжка из цементного раствора -разрушена, отмостка отсутствует.



Фото 5. ОКН «Дом с деревянной резьбой». Вид на главный фасад с запада. В западной части фиксируются просадки и перекос стен северо-западного фасада, водосточные желоба, трубы и водосборные воронки утрачены, оконные переплеты, коробки и подоконные доски частично поражены гнилью и жучком, частично отсутствуют штапики, трещины стекол, остекление частично отсутствует.



Фото 6. ОКН «Дом с деревянной резьбой». Фрагменты главного фасада, Двери главного входа.

Подлинные наружные двери северо-восточного входа в неудовлетворительном состоянии, дверные полотна осели или имеют неплотный притвор по периметру коробки, трещины, утраты, механические повреждения, окрасочный слой выцвел и отслаивается.



Фото 7. ОКН «Дом с деревянной резьбой». Фрагмент восточный угол объекта. Трещины кирпичной кладки цоколей, на локальных участках разрушение кирпичной кладки, роль отлива выполняла стяжка из цементного раствора -разрушена, отмостка отсутствует, следы увлажнения и загнивание древесины под оконными проемами, на локальных участках древесина нижней части наличников поражена гнилью, ослаблены крепления декоративных элементов; в непосредственной близости (на расстоянии менее 0,5 метров) от стен объекта растут деревья, корни которых могут стать причиной разрушения конструкций объекта.



Фото 8. ОКН «Дом с деревянной резьбой». Фрагмент, южный угол объекта. На локальных участках разрушение кирпичной кладки цоколей, роль отлива выполняла стяжка из цементного раствора -разрушена, отмостка отсутствует, растрескивание древесины венцов, следы увлажнения и загнивание древесины в чашках соединения бревен, под оконными проемами.

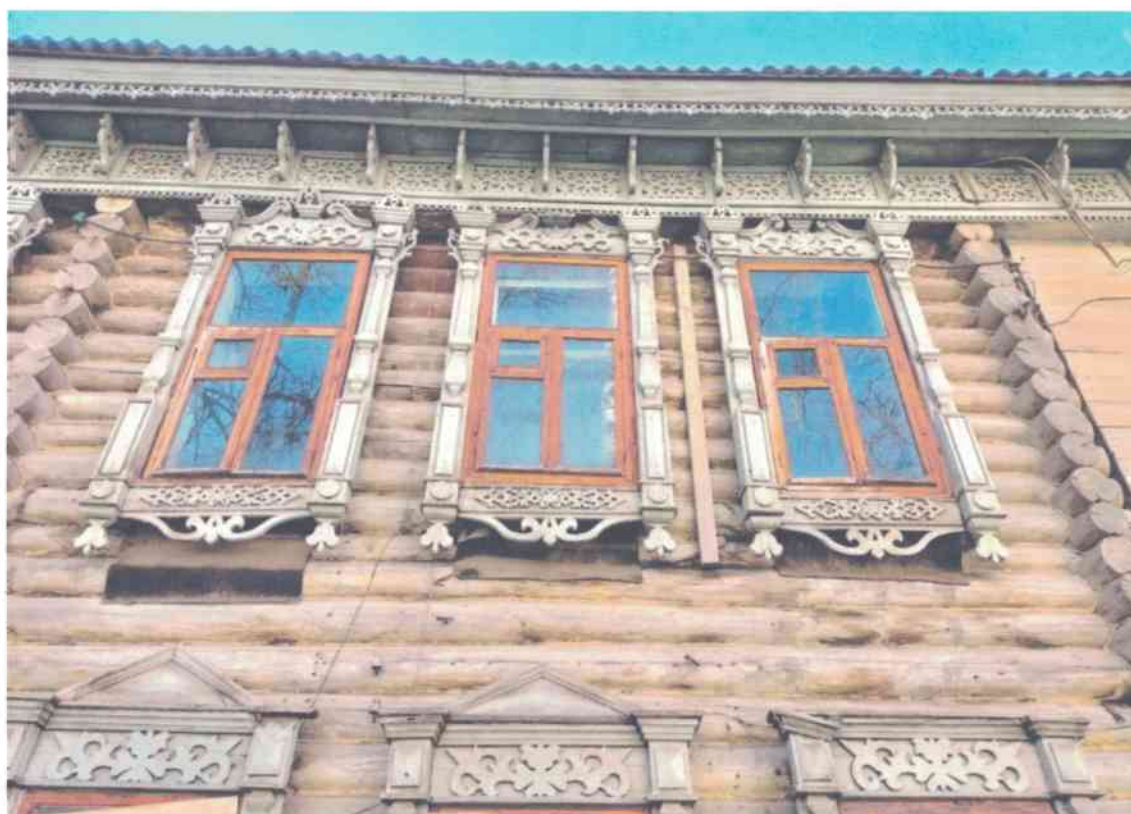


Фото 9. ОКН «Дом с деревянной резьбой». Фрагмент главного (северо-восточного) фасада. Износ и потеря прочности древесины, следы увлажнения и загнивание древесины под оконными проемами, в карнизной части; поражение древесины жучком.



а)



б)

Фото 10. ОКН «Дом с деревянной резьбой». а) Фрагмент главного (северо-восточного) фасада; б) Фрагмент бокового (юго-восточного) фасада.

Нарушение конопатки стен, следы ремонта конопатки монтажной пеной; оконные переплеты, коробки частично поражены гнилью и жучком, архитектурный декор имеет утраты.

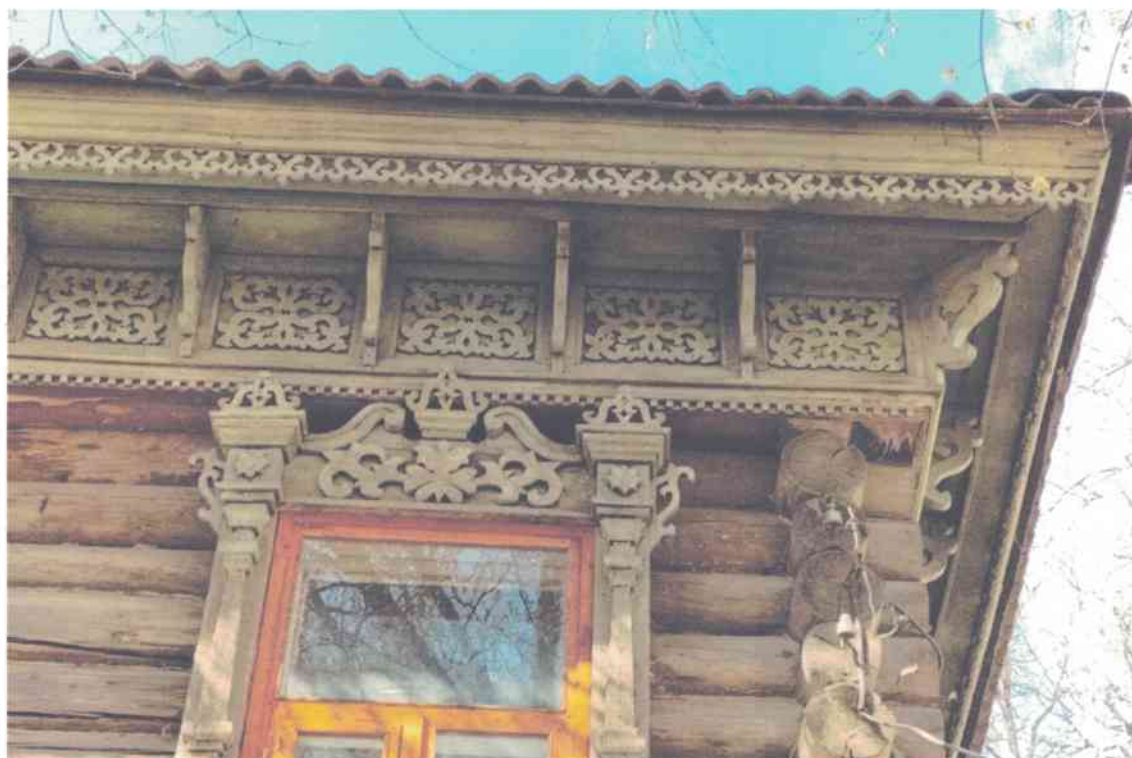


Фото 11. ОКН «Дом с деревянной резьбой». Фрагмент главного (северо-восточного) фасада. Следы увлажнения и загнивание древесины в чашках соединения бревен, под оконными проемами, в карнизной части; поражение древесины жучком, водосточные желоба, трубы и водосборные воронки утрачены.



а)



б)

Фото 12. ОКН «Дом с деревянной резьбой». Фрагменты юго-западного фасада. Следы увлажнения и загнивание древесины в чашках соединения бревен, поражение древесины жучком; архитектурный декор имеет сколы, утраты, на локальных участках древесина нижней части наличников поражена гнилью, ослаблены крепления декоративных элементов; оконные переплеты, коробки и подоконные доски частично поражены гнилью и жучком, частично отсутствуют штапики, трещины стекол, остекление частично отсутствует.



а)



б)

Фото 13. ОКН «Дом с деревянной резьбой». Фрагменты интерьера.

В помещениях объекта свалка бытового мусора, множественное отслоение отделочных слоев, в настоящее время здание не отапливается, отключено от сетей электроэнергетики, водоснабжение, канализация - отсутствуют.



а)



б)

Фото 14. ОКН «Дом с деревянной резьбой». Фрагменты интерьера.

В помещениях объекта свалка бытового мусора, множественное отслоение отделочных слоев, в настоящее время здание не отапливается, разрушение кирпичной кладки печей, отключено от сетей электроэнергетики, водоснабжение, канализация - отсутствуют.



а)



б)

Фото 15. ОКН «Дом с деревянной резьбой». Фрагменты интерьера.

В помещениях объекта свалка бытового мусора, множественное отслоение отделочных слоев, аварийное состояние межэтажных перекрытий, фиксируется прогиб, ощутимая зыбкость при ходьбе; дверные полотна осели или имеют неплотный притвор по периметру коробки, трещины, утраты, механические повреждения.




а)




б)

Фото 16. ОКН «Дом с деревянной резьбой». Фрагменты интерьера.

Деревянные лестницы по тетивам в неудовлетворительном состоянии, наличие сколов, небольших утрат, истирание верхнего слоя ступеней.

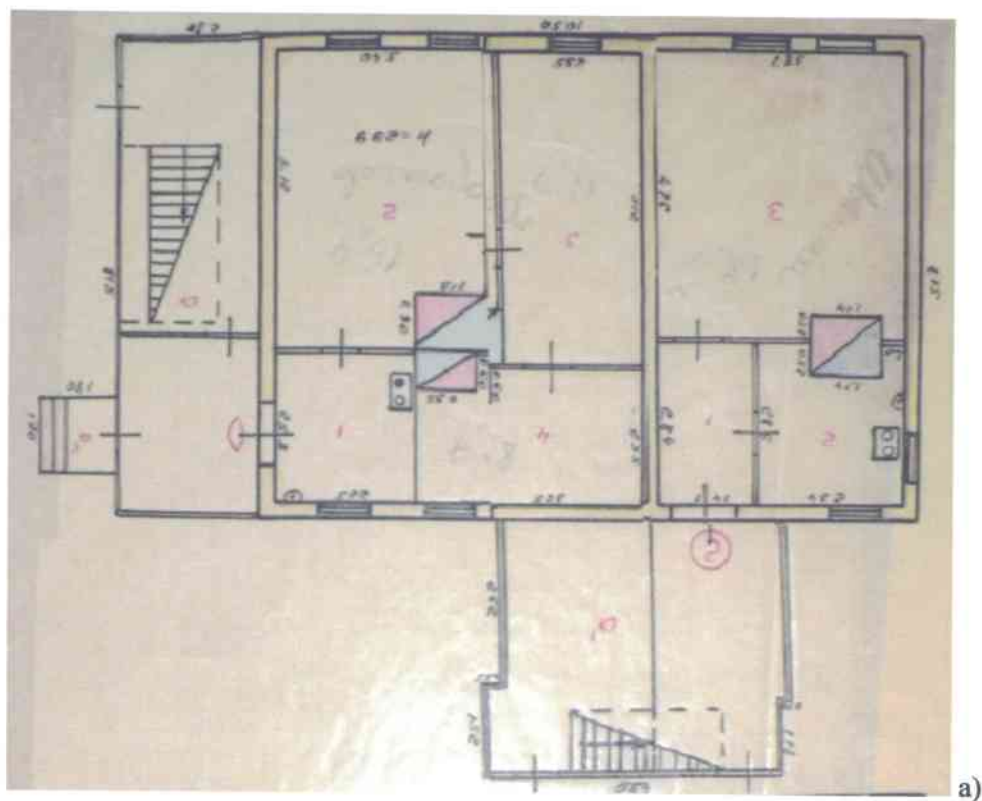

План 1 этажа

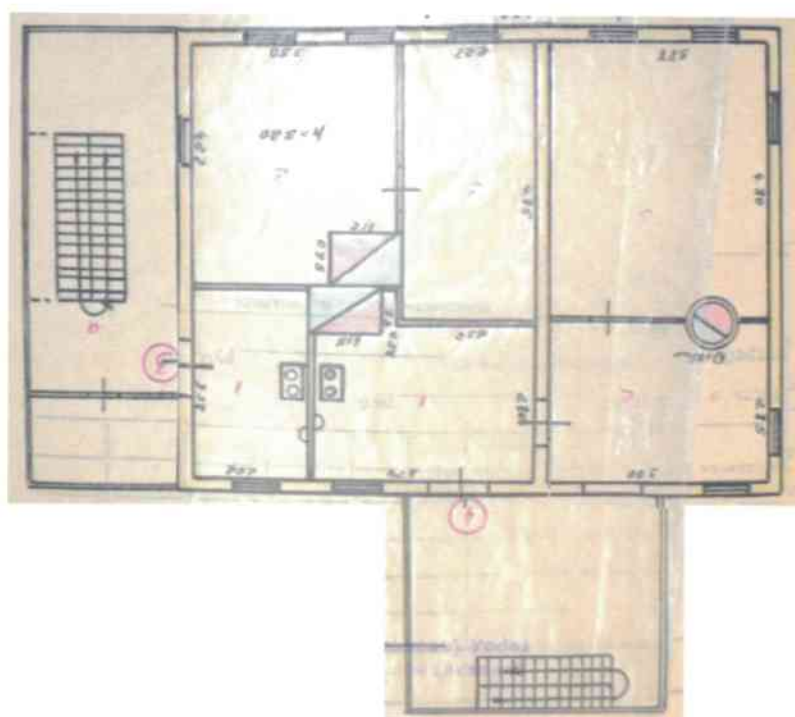

План 2 этажа

Фото 17. ОКН «Дом с деревянной резьбой». Поэтажные планы 1 и 2 этажей.